

Наименование организации _____

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

_____ Фамилия, инициалы

"__" _____ 201__ г.

**Типовая технологическая карта
со снятием напряжения**

На замену ответвительного прокалывающего зажима

Исполнители:

Начальник СВЛ _____ Фамилия, инициалы

Ведущий инженер _____ Фамилия, инициалы

201__

(год введения в действие)

Москва 2017

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

I Общие данные

Вид работы	Состав бригады					Норма времени
Типовая технологическая карта «На замену ответвительного прокалывающего зажима» Со снятием напряжения. Без использования гидроподъемника.	№ п/п	Должность и профессия	Группа по ЭБ	Кол. человек	Разряд	Норма времени на замену ответвительного прокалывающего зажима»:
	1	Производитель работ (ПР), совмещающий обязанности допускающего, из числа оперативно-ремонтного персонала	III	1	4	
	2	Член бригады (ЧБ) из числа оперативно-ремонтного персонала	III	1	4	

Материалы			Защитные средства				Механизмы			
№ п/п	Наименование	Кол.	№ п/п	Наименование защитных средств	Ед. изм.	Кол.	№ п/п	Наименование механизмов	Кол.	
1	Хомут для СИП ХС-180 ИЭК	2 шт.	1	Изолирующие штанги (оперативные или универсальные) ГОСТ 20494-2001	шт.	1	Автомобиль повышенной проходимости, оборудованный для перевозки людей, приспособлений, такелажа, инструмента			
2	Лента самоспекающаяся СП 0,76x19 ИЭК	1 м		2	Указатель напряжения до 1000 В ГОСТ 20493-2001	шт.				2
3	Прокалывающий изолированный зажим ЗОИ (25-95/25-95) ИЭК	1 шт.		3	Сигнализаторы напряжения индивидуальные ГОСТ Р 12.1.009-2009	шт.				2
				4	Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В					По местным условиям
				5	Диэлектрические перчатки ГОСТ 12.4.252-2013	пар				2
				6	Диэлектрические боты	пар				1
				7	Изолирующий инструмент ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87)	комплект				1
				8	Оборудование для заземления и закороток ОЗЗ-1-25Ф(Э)	комплект				1
				9	Указатель напряжения для проверки совпадения фаз ГОСТ 20493-2001					По местным условиям
				10	Переносные заземления ГОСТ Р 51853-2001					2
				11	Аптечка медицинская (полевая)	шт.				1
				12	Рукавицы специальные ГОСТ 12.4.010-75	пар				2
				13	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки ГОСТ 12.4.252-2013	пар				2
				14	Пояс предохранительный строительный ГОСТ 32489-2013 страховочные канаты	шт.				2
				15	Защитные щитки или очки (СО 153-34.03.603-2003)	шт.				2
				16	Рабочая спецодежда	шт.				2
				17	Каска защитная ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2,3)	шт.				2

Ив. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

- РД 34.10.108 «Табели комплектования предприятий электрических сетей Минэнерго СССР средствами малой механизации, приспособлениями, такелажным оборудованием, ручным инструментом и приборами для ремонта и технического обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ и кабельных линий 0,4-35 кВ»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- Строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 (СНиП 12-04-2002).

- Правил по охране труда в строительстве. Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н.;

- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Приказ от 17 августа 2015 года N 552н.;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204) (могут применяться в части, не противоречащей Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденным приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н.);

- Программы проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессии: электромонтер оперативно-выездной бригады Дата составления (актуализации): 21.04.2017

Перед началом работы производитель работ обязан убедиться в исправности механизмов, приспособлений, такелажа, инструмента и защитных средств; обратив особое внимание на сроки их испытаний.

Защитные каски должны быть обязательно закреплены под подбородком.

II Организация и технология выполнения работы

Последовательность операций	Должность	Группа по ЭБ	Кол-во чел.	Пояснения
<p>1. Получить наряд и разрешение на подготовку рабочего места и допуск</p> <p>Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от работника, имеющего право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) 9.1).</p> <p>Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе передаются работнику, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.</p> <p>Не допускается выдача таких разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе до прибытия бригады на место работ. (ПОТЭУ 9.2)</p>	ПР	III	1	<p>Отключить токоведущие части, на которых будет производиться работа, и токоведущие части, расстояние до которых менее допустимых (ПОТЭУ табл. 5.1).</p> <p>Принять меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры путем запираания ручных приводов коммутационных аппаратов на механический замок, отключения цепей управления; закрытия кнопок, установкой изолирующих накладок между контактами коммутационного аппарата, расшиновки и пр.;</p> <p>Вывесить знаки и плакаты безопасности на приводах и ключах управления коммутационными аппаратами и ограждениях; «Не включать! Работа на линии». На присоединениях до 1000 В, не имеющих автоматических выключателей или рубильников, плакат следует вывешивать у снятых предохранителей.</p>

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

2. Подготовить рабочее место:

- Отключить токоведущие части.
- Принять меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры.
- Вывесить знаки и плакаты безопасности.
- Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, исправным указателем напряжения.
- Установить переносное заземление или включить заземляющие ножи. Переносное заземление сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части присоединения ВЛИ к РУ.
- Вывесить плакат «Заземлено» на рукоятках ручных приводов и ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами.
- Закрыть дверь РУ на замок.

ПР	III	1
ЧБ	III	1

На приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛИ, вывешивается один плакат **"Не включать! Работа на линии"** независимо от числа работающих бригад. При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ знак запрещающего плаката **"Не включать! Работа на линии!"** должен быть отображен на схеме рядом с символом разъединителя, которым подается напряжение на линию электропередачи. При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В допускается вывешивать плакат **"Не включать! Работа на линии!"** на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения.

В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III. (ПОТЭУ 10.2.)

Плакат вывешивается и снимается по команде диспетчерского или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛИ. Перед отдачей команды на снятие плаката "Не включать! Работа на линии!" диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛИ, должен получить от работника из числа оперативного персонала, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места. (ПОТЭУ 18.2.)

На ВЛ до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена, заземление должно быть установлено как на провода ремонтируемой линии, так и на все подвешенные на этих опорах провода, в том числе на неизолированные провода линий радиотрансляции и телемеханики.

На одноцепных ВЛ заземление на рабочих местах необходимо устанавливать на опоре, на которой ведется работа, или на соседней. Разрешается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км. (ПОТЭУ 22.6.)

Переносные заземления следует присоединять на металлических опорах к их элементам, на железобетонных и деревянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам после проверки их целостности. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, разрешается присоединять заземления к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим контакт с заземляющим устройством.

В электросетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при наличии повторного заземления нулевого провода разрешается присоединять переносные заземления к этому нулевому проводу.

Места присоединения переносных заземлений к заземляющим проводникам или к конструкциям должны быть очищены от краски.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					6

Установка переносного заземления на рабочем месте.

Перед подъемом на опору необходимо убедиться в ее устойчивости и прочности. Переносное заземление присоединить к заземляющему устройству.

Член бригады поднимается на опору, закрепляет блок бесконечного каната на опоре и поднимает необходимый инструмент, инвентарь, арматуру, переносное заземление за транспортировочную веревку с земли с помощью **производителя работ**.

Проверяет отсутствие напряжения указателем напряжения и накладывает заземления на провода всех фаз начиная с нейтрального.

ПР ведет постоянный надзор за выполнением

Член бригады в диэлектрических перчатках снимает защитный колпачок с адаптера (А33 25), проверяет с помощью указателя напряжения отсутствие напряжения на «штыре» адаптера нейтрали и подсоединяет «гнездо» ОЗЗ-1-ХХФ.

Затем проверяет отсутствие напряжения на «штыре» адаптера первой фазы и подсоединяет ОЗЗ-1-ХХФ. Аналогично производит работы на второй и третьей фазе.

6. Замена прокалывающего изолированного зажима ЗОИ (25-95/25-95) ИЭК.

Для замены ответвительного прокалывающего зажима необходимо отделить жилу с зажимом из жгута СИП. В том случае, когда крепление СИП на опоре двухстороннее анкерное, и зажим установлен в шлейфе жгута (между анкерными зажимами), жилу СИП отделяют рукой. Если зажим установлен в пролете СИП, то отделение жилы СИП с зажимом от жгута следует выполнять с помощью разделительных клиньев. При наличии на жгуте СИП монтажных хомутов ХС, препятствующих отделению жилы из жгута СИП, их необходимо демонтировать.

Член бригады ключом ослабляет затяжку болта зажима ЗОИ (25-95/25-95), вытаскивает из него жилу провода ответвления и снимает зажим с жилы магистрального СИП. Снятый зажим подлежит утилизации, его повторное использование **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**.

Место прокола изоляции жилы магистрального СИП следует протереть ветошью и тщательно осмотреть. При обнаружении следов подгорания изоляции необходимо снять монтерским ножом подгоревший участок изоляции и осмотреть токопроводящую жилу. При повреждении целостности двух и более проволок жилы следует провести ремонт провода установкой соединительного зажима (гильзового типа) или заменой участка провода. Ремонт провода, связанный с повреждением жилы в данной типовой технологической карте не рассматривается.

Место прокола изоляции провода контактными пластинами демонтированного зажима, участок жилы со срезанной изоляцией необходимо загерметизировать. Герметизацию изоляции выполняют при помощи самоспекающейся ленты СП 0,76 x 19. Ленту надо растянуть и накрутить на место прокола изоляции как минимум в два слоя. Для герметизации участка жилы со снятой изоляцией сначала на жилу накручивают ленту до выравнивания диаметра изоляции, а затем, накручивают дополнительно два слоя ленты с захватом штатной неповрежденной изоляции.

ПР
ЧБ
III
III
1
1

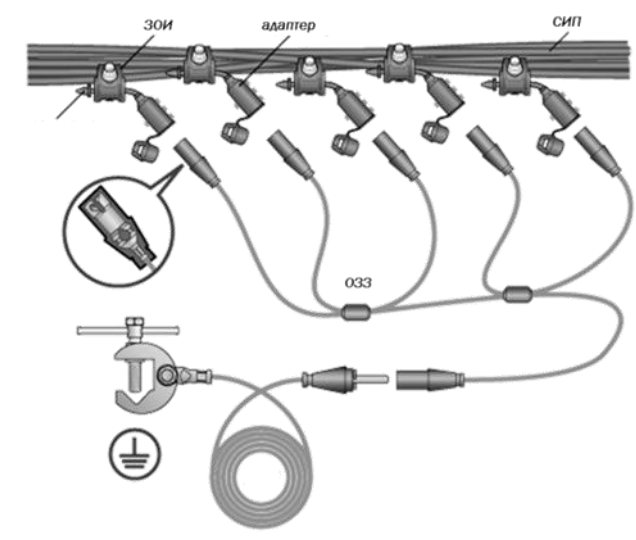


Рисунок 1 Монтаж оборудования для заземления и закороток

Переносное заземление на рабочем месте разрешается присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт, не менее чем на 0,5 м. Запрещена установка заземлителей в случайные навалы грунта.(ПОТЭУ 22.8).



Рисунок 2 Отделительные клинья



Рисунок 3 Лента самоспекающаяся СП 0,76 x 19

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Новый ответвительный герметичный зажим ЗОИ нужно ставить на магистральный провод рядом с восстановленным участком изоляции.

Установка зажима производится следующим образом. Ответвляемый от СИП провод следует укоротить на 3-4 см для предотвращения попадания прокалывающих зубцов нового зажима на место старого прокола.

Герметичный ответвительный зажим ЗОИ нужно надеть на нулевую жилу СИП, завести в зажим до упора ответвляемый провод (без снятия с него изоляции) и, поддерживая рукой зажим без перекоса на магистральной жиле СИП, накидным ключом затянуть срывную гайку зажима до срыва ее головки. Затяжку гайки следует производить равномерно, без резких движений, не допуская перекосов ключа.

Участок изоляции, восстановленный самоспекающейся лентой, не требует механического или температурного воздействия после наматывания.

ВНИМАНИЕ! Монтаж линейной арматуры и ответвительных зажимов на месте жгута СИП с восстановленной изоляцией не допускается

По краям от места ремонта изоляции провода жгут СИП следует стянуть монтажными хомутами ХС помощью пистолета для стяжки и обрезки кабельных хомутов (ПКХ). Снятые со жгута при проведении ремонта монтажные хомуты следует заменить новыми.

Для установки зажима используется держатель ДЗ-1.

Член бригады по окончании работы опускает по бесконечному канату все оборудование и приспособления.

Убирает рабочее место, собирает инструмент, приспособления, такелаж, защитные средства и грузит в автомобиль.



Рисунок 4 Прокалывающие изолированные зажимы ЗОИ

Крепежные болты имеют срывную головку и не требуют динамометрических ключей для монтажа. В случае необходимости можно демонтировать при помощи ключа.

Крепежные болты изолированы от контактных пластин, что дает возможность с помощью инструмента с изолированными ручками устанавливать зажимы под напряжением.

Контактные пластины с зубцами, не требующие зачистки изоляции СИП перед установкой зажимов.

Прокалывающие зубцы покрыты специальной смазкой.

Прокалывающие зажимы надеваются на провод и затягиваются через срывную верхнюю головку болта. Она дает определенное усилие прижатия зубцов к проводу, чтобы обеспечить электрический контакт и при этом не повредить его. В дальнейшем зажим можно снять гаечным ключом, отвернув нижнюю головку демонтажа, которая остается невредимой.



Рисунок 5 Подключение к ВЛИ прокалывающими зажимами

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



ДЗ-1
ДЗ-2
Рисунок 6 Держатели зажимов

Предназначены для удержания прокалывающих зажимов за нижнюю планку при установке.
Изолированная ручка позволяет применять держатель при работе под напряжением.

7. Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска после окончания работы

ПР III 1

После полного окончания работы производитель работ (допускающий) должен удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное окончание работ своей подписью. (ПОТЭУ п.14.1) и сообщить работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе, а также оперативному персоналу, в чьем оперативном управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки.

Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных участках - административно-техническому персоналу (руководящим работникам и специалистам) участка.

Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение, команду) на включение электроустановки после полного окончания работ в ней, должен перед включением убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента), снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения.

Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала разрешается предоставлять право после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения.

Предоставление права на такое включение должно быть записано в строке наряда "Отдельные указания".

Право на такое включение предоставляется только в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не допущены другие бригады.

В аварийных случаях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку в отсутствие бригады до полного окончания работ при условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					10

III Операционный контроль на замену ответвительного прокалывающего зажима

Наименование технологического процесса и его операций	Контролируемый параметр (по какому нормативному документу)	Допускаемые значения параметра, требования качества	Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля
<p>1. Входной контроль качества арматуры</p> <p>Анкерные зажимы должны иметь заклинивающую или болтовую конструкцию крепления проводов.</p> <p>Части зажимов, находящиеся в контакте с изоляцией жил, не должны её разрушать и должны изготавливаться из диэлектрического материала.</p> <p>Детали, составляющие конструкцию арматуры, не должны выпадать из зажимов.</p> <p>Конструкция анкерного зажима должна исключать любое соприкосновение жил СИП между собой и между металлическими деталями зажимов, а конструкция поддерживающего зажима должна исключать любое соприкосновение жил и металлических деталей зажимов.</p> <p>Подвес анкерного зажима может быть выполнен в виде скобы или крюка и иметь нерегулируемую или регулируемую по длине конструкцию.</p> <p>Расчёт разрушающей нагрузки ЗА проводится с учётом МРН провода, которая для алюминиевых проводов находится в пределах от 119 до 170 МПа. При расчёте прочности ЗП учитывается вес и сечение провода.</p>	<p>CENELEC EN50483 (Стандарт, описывающий порядок испытаний АСИП (Соединительной арматуры и арматуры для крепления СИП))</p> <p>ГОСТ 13276 «Технические требования»</p> <p>ГОСТ 25346</p> <p>ГОСТ 25347</p> <p>ГОСТ 15150</p> <p>ГОСТ 15543</p> <p>ГОСТ 15150</p> <p>ГОСТ 2789</p> <p>ГОСТ 9.306</p> <p>ГОСТ 9.307</p> <p>ГОСТ 25288</p> <p>ГОСТ 14192</p> <p>СТО 34.01-2.2-003-2015 Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования</p> <p>СТО 34.01-2.2-004-2015 Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования</p> <p>СТО 34.01-2.2-006-2015 Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования</p> <p>СТО 34.01-2.2-002-2015 Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования</p> <p>СТО 34.01-2.2-007-2015 Арматура для воздушных</p>	<p>Изготовление в соответствии с ГОСТ</p> <p>В технических условиях на конкретные изделия должны быть указаны массогабаритные размеры и технические характеристики.</p> <p>Срок службы арматуры- не менее 40 лет.</p> <p>Арматура ремонту не подлежит.</p> <p>Требования к маркировке:</p> <p>На видном месте арматуры должны быть нанесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - условное обозначение арматуры; - диапазоны сечений проводов; - год изготовления (допускаются две последние цифры). <p>При необходимости могут быть нанесены значения основных параметров или иная информация.</p> <p>Место нанесения маркировки должно быть указано в КД.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее чёткость и долговечность в течение всего срока службы.</p> <p>Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям.</p>	<p>Визуальный и инструментальный контроль: штангенциркуль, линейка.</p>

Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая аппаратура для СИП-4.
Общие технические требования

IV Охрана труда и меры безопасности

Работа выполняется по наряду-допуску.

При производстве работ, при которых не исключена возможность приближения к проводам на расстояние менее 0,6 м, эти провода должны быть отключены и заземлены на месте производства работ.

При работе на линии необходимо:

- пользоваться предохранительным поясом при работе на опоре;
- заводить за стойку строп предохранительного пояса при подъеме на деревянную или железобетонную опору;
- запретить работать со стороны внутреннего угла на угловых опорах со штыревыми изоляторами;
- располагаться при работе на стойке так, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением;
- исключить возможность смещения опоры при замене ее элементов или падении.

Перед началом работ:

Привести в порядок используемую спецодежду, рукава застегнуть, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов.

Обувь должна быть на низком каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды.

Надеть проверенный предохранительный пояс, каску и рукавицы.

Проверить исправность инструмента, уложить его в инструментальную сумку, которую надеть через плечо.

Получить целевой инструктаж по безопасному выполнению порученной работы.

Предупредить работающих внизу, чтобы вышли из опасной зоны (на случай падения инструмента, болтов и других предметов).

Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим допуск к указанным работам.

Изм. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подниматься на опору и работать на ней разрешается только после проверки достаточной устойчивости и прочности опоры, особенно ее основания.

Прочность деревянных опор должна проверяться замером загнивания древесины на глубину не менее 0,5 м.

Для определения прочности железобетонных опор и приставок должно проверяться отсутствие недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, разрушения бетона опоры (приставки) на глубину не менее 0,5 м.

На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений фундаментов, наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние оттяжек, заземляющих проводников.

Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и т.п.), должны определяться на месте производителем или ответственным руководителем работ.

Работы по укреплению опоры растяжками следует выполнять без подъема на опору (с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей), с установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре.

Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления.

Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно подвергаемые такому тяжению, должны быть предварительно укреплены во избежание их падения. До укрепления опор запрещается нарушать целостность проводов и снимать вязки на опорах.

Подняться на опору, застраховаться стропом предохранительного пояса.

При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ страховаться:

- а) за незакрепленные и ненадежные по прочности элементы;
- б) за приемные и стыковые элементы, предназначенные для закрепления поднимаемой конструкции.

Не разрешается подниматься на установленные и не закрепленные на фундаменте опоры. Перед подъемом на опору убедиться в прочности ее закрепления.

Обратить внимание на направление и измерить силу ветра, проверить положение членов бригады, занятых выполнением этой же операции. При силе ветра более 6 баллов работа на опоре ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Во время работы

Выполнять только ту работу, которая поручена. Выполнять требования правил и инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы, помнить, что всякое отступление от этих требований может привести к несчастному случаю.

Иметь при себе необходимые защитные средства и правильно ими пользоваться при выполнении работ.

Работать в рукавицах, головном уборе и в нескользящей обуви, на высоте обязательно привязываться предохранительным поясом за надежную конструкцию. Пользоваться исправным инструментом. Применять только исправный трос, соответствующий по прочности поднимаемому грузу.

Во время подъема груза нельзя подходить к нему, а также производить какие-либо операции с этим грузом до прекращения подъема.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

